

جدول خطاها

[Err 1]	مقدار عدد داخلی دستگاه بسیار کوچک است.
[Err 2]	بیشتر از حد تعریف شده صفر کردن دستی
[Err 3]	مقدار باری که قبل از روشن کردن سیستم بارگذاری شده و باید صفر نمایش داده شود بیشتر از حد مجاز است.
[Err 4]	عدد وارد شده بار نمونه برای حالت شمارش 0 است.
[Err 5]	عدد وارد شده برای بارحداکثر در کالیبراسیون 0 است.
[Err 6]	واحد بار در حالت شمارش کمتر از 0.25 زینه است.
[bAt-lo]	باتری ضعیف است.

X=1	2	مقدار بار قابل صفر کردن دستی بر حسب درصد ظرفیت کل (%FS)	P8
X=2	4		
X=3	10		
X=4	20		
X=1	2	مقدار باری که قبل از روشن کردن سیستم بارگذاری شده و صفر نمایش داده می شود (صفر کردن خودکار) بر حسب درصد ظرفیت کل (%FS)	P9
X=2	4		
X=3	10		
X=4	20		
X=1	سریع	شدت عملکرد فیلتر دیجیتال زمان	P10
X=2	متوسط		
X=3	آهسته		
X=1	سریع	زمان به ثبات رسیدن وزن (Stable)	P11
X=2	متوسط		
X=3	آهسته		
X=1	آهسته	سرعت پایدار شدن سیستم	P12
X=2	متوسط		
X=3	سریع		
-	-	-	P13
-	-	-	P14

*Zero Track مقدار بار نزدیک به صفر میباشد که نیازی به اندازه گیری آن نداریم.

تنظیمات توابع

X=1	کیلوگرم/Kg	تعیین واحد اندازه گیری	P1
X=2	پوند/Lb		
X=1	-	-	P2
X=1	9600	تنظیمات بادریت	P3
X=2	4800		
X=3	2400		
X=4	1200		
X=1	وزن خالص	انتخاب خروجی RS232	P4
X=2	وزن مجموع		
X=1	No trasmission	تنظیمات RS232	P5
X=2	Continous		
X=3	Continous transmission after stabilization		
X=4	Command method T:tare Z: zero R:send weight data once		
X=5	Current loop output		
X=6	Keep (printer)		
X=1	خاموش	تنظیمات ذخیره انرژی	P6
X=2	حالت ذخیره انرژی		
X=3	بدون عملکرد		
X=1	0.5e	مقدار *zero tracking برحسب زینه (E)	P7
X=2	1e		
X=3	1.5e		
X=4	2.0e		
X=5	2.5e		
X=6	3.0e		
X=7	5e		

4	دکمه ی (#) را فشار دهید تا بتوانید به مرحله بعد بروید.	[nLOAD]	اطمینان حاصل کنید هیچ بار اضافی به جز ملحقات سیستم توزین بر روی سیستم وجود ندارد. چند ثانیه صبر کنید سپس دکمه (#) را برای رفتن به مرحله بعد فشار دهید.
5	دکمه ی TARE را فشار دهید تا بتوانید در مرحله بعد مقدار وزن بار مورد نظر را وارد کنید.	[AdLOAD]	وزنه ای را که از وزن آن آگاه هستید را روی صفحه بارگذاری قرار دهید. سپس دکمه TARE فشار دهید.
6	در این مرحله وزن، وزنه را وارد کنید. برای تایید دکمه (#) را فشار دهید.	[000000]	وارد کردن وزن وزنه کالیبراسیون برای وارد کردن عدد با دکمه TARE جایگاه رقم را انتخاب میکنیم و با دکمه ZERO خود عدد را بین 0 تا 9 انتخاب می کنیم. برای تایید دکمه (#) را فشار دهید.
7	ذخیره کردن اطلاعات	[End]	قاب کوچک Calibration پشت دستگاه را باز کنید و دکمه کوچک درون آن را فشار دهید. دستگاه به حالت وزن کشی خواهد رفت.

کالیبراسیون

از صحت بودن اتصال نشاندهنده به لودسل یا جعبه تقسیم مطمئن شوید. پس از اتصال لودسل(ها) به نشاندهنده، آن را به مدت 15 دقیقه روشن کرده تا سیستم گرم شود. برای ورود به منوی کالیبره دکمه (#) را قبل از روشن کردن نگه دارید، پس از شمارش دستگاه آن را رها کنید تا وارد کالیبراسیون شوید.

گام	عملیات	نمایش	توضیح
1	دکمه TARE را برای تغییر زینه فشار دهید. برای تایید دکمه (#) را فشار دهید.	[d X]	با هر بار فشار دادن دکمه TARE اعداد 50/20/10/5/2/1 انتخاب می شوند.
2	دکمه TARE را برای تغییر تعداد رقم های اعشار فشار دهید. برای تایید دکمه (#) را فشار دهید.	[P X]	با هر بار فشار دادن دکمه TARE اعداد 0\0.0\0.00\0.000 انتخاب می شود.
3	دکمه ی TARE را فشار دهید تا بتوانید مقدار ظرفیت لودسل ها را وارد کنید.	[FULL]	برای وارد کردن عدد با دکمه TARE جایگاه رقم را انتخاب میکنیم و با دکمه ZERO خود عدد را بین 0 تا 9 انتخاب می کنیم. برای تایید دکمه (#) را فشار دهید.

توابع

ZERO: zero وظیفه صفر کردن نمایشگر را دارد. این تابع در محدوده تنظیمات zero کار می کند و حتما باید ال ای دی STAB روشن باشد.

TARE: گاهی نیاز به چشم پوشی از وزن ظرف یا ملحقات بار را داریم. ظرف را روی ترازو قرار می دهیم زمانیکه ال ای دی STAB روشن شد می توان دکمه TARE را فشار داد تا از وزن ظرف چشم پوشی شود.

جمع کردن:

ابتدا وزنه را روی ترازو قرار دهید ، سپس دکمه ACCUM را فشار دهید، برای اضافه کردن مقدار بعدی ابتدا وزنه را بردارید و دکمه ACCUM را فشار دهید تا ترازو به حالت صفر برود. وزنه جدید را بگذارید و بار دیگر ACCUM را فشار دهید تا وزن مجموع را مشاهده نمایید. این کار را میتوانید چندین بار تکرار کنید.

با فشار دادن دکمه FUNC در حالت نمایش مجموع وزن، حافظه پاک می شود و با فشار دادن دکمه ACCUM به حالت وزن کشی عادی می رود.

شمارش:

دکمه FUNC را در حالت وزن کشی فشار دهید دستگاه به شما عبارت (COUNT) را نمایش خواهد داد. سپس دکمه ACCUM را فشار دهید تا دستگاه عبارت (C00000) را نشان دهد. در این حالت شما تعدادی که در واحد بار دارید را وارد کنید. برای وارد کردن عدد با دکمه TARE جایگاه رقم را انتخاب میکنیم و با دکمه ZERO خود عدد را بین 0 تا 9 انتخاب می کنیم.

دفترچه راهنمای A12E

اتصالات

از صحیح بودن اتصال نشاندهنده به لودسل یا جعبه تقسیم مطمئن شوید.

